

АКТ ОСМОТРА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ HAMMEL VB-950 DK С НАРАБОТКОЙ № 0000

Универсальный измельчитель **Hammel VB-950 DK**
Наработка 3008 моточасов
Серийный номер 1*1-90*****8, год выпуска 2010
Цвет RAL 3001 (сигнальный красный)
Общая масса 44 тонны

Общая оценка — **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**



1. Рама. Силовая рама в удовлетворительном состоянии. Целостность конструкции сохранена. Следов заварки нет. Трещины отсутствуют. Сквозной коррозии нет. Присутствуют незначительные вмятины и следы поверхностной коррозии.



2. Кузов и ЛКП в неудовлетворительном состоянии. Решетка радиатора, двери моторного отсека, топливные баки, система выхлопа серьезно повреждены и требуют сварочно-восстановительных работ либо полной замены.

Многочисленные сколы и потертости, а также следы поверхностной коррозии по всему кузову, требуется покраска всех кузовных элементов



3. Двигатель и трансмиссия в рабочем состоянии. Требуется:

- замена лопастей вентилятора,
- замена масла в двигателе,
- замена масляных фильтров,
- замена топливного фильтра,
- диагностика форсунок,
- регулировка клапанов,
- замена воздушных фильтров
- Устранение активных ошибок



4. Гидравлическая система. Требуется:

- замена редукторного фильтра,
- замена масла в редукторе,
- замена всех РВД гидравлической системы,
- установка оплеток.



5. Дробильный механизм в рабочем состоянии.

Валы изношены примерно на 75%, наплавка потребуется через 50 моточасов. Брехбалка в наличии, нареканий не вызывает. Гребенки не установлены.



6. Гусеничная тележка в неудовлетворительном состоянии.

Требуется:

- замена гусеничных пальцев
- замена втулок
- замена уплотнительных колец кареток
- обслуживание опорных катков.



6. Отводящий конвейер в нерабочем состоянии. Требуется:

- восстановление рамы отводящего,
- замена основных валов конвейера,
- замена поддерживающих роликов,
- замена ленты конвейера,
- замена боковин конвейера
- покраска рамы конвейера



7. Электрика и электроника. Требуется:

- замена аккумуляторов,
- замена элементов проводки,
- восстановление центрального ящика электропитания,
- замена пульта управления,
- замена кнопок,
- замена замка зажигания



Выводы:

В текущем состоянии работать на машине не рекомендуется
 Примерная оценка необходимых вложений — **₽ 1 000 000**